


# PROJETO CADASTRO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DO NORDESTE SERGIPE



DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

> Aracaju Maio/2002

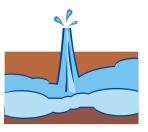





# MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

Francisco Luiz Sibut Gomide Ministro de Estado

SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA Frederico Lopes Meira Barboza Secretário

#### GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Albano do Prado Pimentel Franco Governador

> VICE-GOVERNADORIA Benedito de Figueiredo Vice-Governador

# SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL CPRM

Umberto Raimundo Costa Diretor-Presidente

Thales de Queiroz Sampaio Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Luiz Augusto Bizzi
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Alfredo de Almeida Pinheiro Filho Diretor de Administração e Finanças

Paulo Antônio Carneiro Dias Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

José Carlos Vieira Gonçalves Superintendente Regional de Salvador

Marcelo Soares Bezerra Superintendente Regional de Recife

Clodionor Carvalho de Araújo Chefe da Residência de Fortaleza

# SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Marcos Antônio de Melo Secretário do Planejamento, Ciência e Tecnologia

Antônio Vieira da Costa Secretário-Adjunto

# SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Ailton Francisco da Rocha Superintendente

João Carlos Santos da Rocha
Diretor do Departamento de Administração e
Controle de Recursos Hídricos

Jessé Cláudio de Lima Costa Diretor do Departamento de Planejamento e Coordenação

# Ministério de Minas e Energia Secretaria de Minas e Metalurgia CPRM – Serviço Geológico do Brasil Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

# PROJETO CADASTRO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DO NORDESTE

# **ESTADO DE SERGIPE**

# DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**ORGANIZAÇÃO DO TEXTO** 

Luiz Fernando Costa Bomfim Ivanaldo Vieira Gomes da Costa Sara Maria Pinotti Benvenuti

Apoio:

Governo do Estado de Sergipe Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia Superintendência de Recursos Hídricos

Aracaju

Maio/2002

# **COORDENAÇÃO GERAL**

Fernando A. C. Feitosa

# **COORDENAÇÃO TÉCNICA**

Jaime Quintas dos Santos Colares José Carlos da Silva Luiz Fernando Costa Bomfim

# COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO

Antônio José Dourado Rocha Felicíssimo Melo Frederico José Campelo de Souza Ivanaldo Vieira Gomes da Costa José Alberto Ribeiro

#### **EQUIPE TÉCNICA**

#### **CPRM**

Ari Teixeira de Oliveira
Dunaldson E. G. Alcoforado da Rocha
João Alfredo da Costa Lima Neves
João de Castro Mascarenhas
José Wilson de Castro Timóteo
Luiz Carlos de Souza Júnior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Simeones Neri Pereira
Vanildo Almeida Mendes

#### **RECENSEADORES**

Antônio Manoel Marciano Souza Daniel Augusto Lima Carvalho Francisco Edson Alves Rodrigues Jefté Rocha Holanda Mickaelon Belchior Vasconcelos Paula Francinete da Silveira Baía Sérgio Gomes Palhano Sérvulo Fernandes Cunha Valmir Dias Frota Vladimir Sales da Silva

#### **TEXTO**

# Caracterização Geral do Município

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa Luiz Fernando Costa Bomfim Pedro de Alcântara Brás Filho Rômulo Alves Leal

# **Recursos Hídricos**

Sara Maria Pinotti Benvenuti

#### **REVISÃO DO TEXTO**

Luiz Fernando Costa Bomfim

#### COORDENAÇÃO DE EDIÇÃO E EDITORAÇÃO

Euvaldo Carvalhal Brito Francisco Edson Mendonça Gomes

# DIGITALIZAÇÃO E EDITORAÇÃO

### **Base Geográfica**

Vicente Calixto Duarte Neto

# Mapa de Pontos D'Água

Antônio Celso Rodrigues de Melo Emanoel Vieira de Macedo Ivanara Pereira L. da Silva Jackson Fernandes de Oliveira José da Silva Amaral Ricardo Eddie Hagge Silva

# DIGITAÇÃO E EDITORAÇÃO DO RELATÓRIO

Claudineuza das Neves Oliveira Neuza de Albuquerque Souza Vânia Borges Marques Martins Valnice Castro Vieira

#### PROCESSAMENTO DOS DADOS GEOGRÁFICOS

Francisco Edson Mendonça Gomes

# DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO DO BANCO DE DADOS

Eriveldo da Silva Mendonça Francisco Edson Mendonça Gomes

# COORDENAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Sara Maria Pinotti Benvenuti

#### ALIMENTAÇÃO E CONSISTÊNCIA DE DADOS

### Equipe:

Cláudio Roberto Souza
Eveline da Silva Cunha
Geisa Rocha Dias
Karen Fabricia Nogueira Bastos
Lara Maria Honorato Rodrigues
Márcio Gleydson Rocha Mota
Verônica da Silva Mendonça
Zulene Almada Teixeira

### MANIPULAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Eriveldo da Silva Mendonça Francisco Edson Mendonça Gomes Sara Maria Pinotti Benvenuti

B696 Bomfim, Luiz Fernando Costa

Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste:

Estado de Sergipe. Diagnóstico do Município de São Miguel do Aleixo.

Luiz Fernando Costa Bomfim, Ivanaldo Vieira Gomes da Costa e Sara Maria Pinotti Benvenuti. – Aracaju:CPRM, 2002.

13p.: il., 1mapa color. + 1 CD-ROM.

1. Hidrogeologia – Sergipe. 2. Infra-Estrutura-

São Miguel do Aleixo. I. Costa, Ivanaldo Vieira Gomes da. II. Benvenuti, Sara Maria Pinotti. III. Título.

# **APRESENTAÇÃO**

A população da região Nordeste do Brasil enfrenta, secularmente, graves problemas ligados à falta de água e, consequentemente, à escassez de alimentos, ocasionados pelos freqüentes períodos de estiagem que caracterizam o clima semi-árido.

Nos períodos de chuvas escassas ou inexistentes, os pequenos mananciais superficiais geralmente secam e os grandes reservatórios chegam a atingir níveis críticos, provocando quase sempre colapsos no abastecimento de água. Dentro deste contexto aumenta a importância da água subterrânea, por representar, muitas vezes, o único recurso disponível para o suprimento da população e dos rebanhos.

Como reflexo dessa realidade, desde o início do século, a cada nova seca, os governos federal e estaduais promovem, entre outras medidas emergenciais, programas de perfuração de poços visando aumentar a oferta de água e minimizar o sofrimento da população. Desses programas resultou uma enorme quantidade de poços, muitos dos quais desativados ou abandonados por motivos diversos e que podem voltar a operar, na medida em que recebam pequenas ações corretivas.

Por outro lado, o setor de recursos hídricos do Brasil passa por uma expressiva transformação, com a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, que possui a missão de organizar o uso da água em todo o país. No que tange a sua gestão, torna-se necessário o conhecimento básico de todos os mananciais existentes, sejam eles superficiais ou subterrâneos.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM, conhecedor dessa realidade, concebeu o Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste e iniciou a sua execução pelo Estado de Sergipe, com apoio do governo estadual, através da Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, vinculada à Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC. Este projeto tem como meta o cadastramento e levantamento das condições atuais de todas as fontes (poços tubulares, poços amazonas, fontes naturais) que captam e produzem água subterrânea em cada município do estado.

A CPRM e a SRH-SE acreditam que as informações levantadas e sintetizadas neste relatório são uma ferramenta importante e indispensável para a gestão racional dos recursos hídricos do município, na medida em que relata o panorama atual da distribuição das fontes de água existentes.

Ailton Francisco da Rocha Superintendente de Recursos Hídricos SRH-SE Thales de Queiroz Sampaio
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

# **SUMÁRIO**

# **APRESENTAÇÃO**

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	METODOLOGIA	1
3.	CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	2
	3.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 3.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 3.3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 3.4 GEOLOGIA	3 4
4.	RECURSOS HÍDRICOS	5
	4.1 ÁGUAS SUPERFICIAIS	
	4.2.1 DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS	7
5.	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	12
RE	EFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	13
A۱	NEXOS	
1 -	- Planilhas de Dados das Fontes de Abastecimento	
2 -	- Mapa de Pontos D'Água	
3 -	- ARQUIVO DIGITAL - CD ROM	



# 1. INTRODUÇÃO

Estado de Sergipe está localizado na região Nordeste do Brasil e abrange uma superfície de cerca de 22.000km², sendo parcialmente incluído no denominado Polígono das Secas, que apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos específicos e de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. E um fato preocupante que se observa é a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Essa realidade justifica a execução desse programa, que tem como objetivo básico o cadastramento e o levantamento, em cada município do estado, da situação atual de todas as captações existentes, o que dará subsídio e orientação técnica às comunidades, gestores municipais e órgãos governamentais na tomada de decisões, para o planejamento, execução e gestão dos programas emergenciais de perfuração e recuperação de poços.

#### 2. METODOLOGIA

Definido o planejamento inicial do projeto, sua implementação tornou-se realidade a partir de uma reunião na Superintendência de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, com representantes da SRH e da CPRM, no final do mês de setembro de 2001. No mês seguinte, iniciou-se a seleção e o treinamento da equipe executora, composta de 14 técnicos da CPRM e um grupo contratado de 10 recenseadores, em sua maioria formada de estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia.

Considerando a necessidade de implantação do recenseamento em todo o Estado de Sergipe, exceto o município de Aracaju, e o tempo como fator limitante na execução do levantamento, adotou-se a estratégia de subdividir o estado em 3 regiões aproximadamente equidimensionais. Cada região foi coberta por uma equipe coordenada por 2 técnicos da CPRM, com 5 recenseadores. O tempo gasto para a conclusão dos trabalhos de campo foi de aproximadamente 45 dias, tendo sido levantadas praticamente todas as fontes de água subterrânea do estado.

O trabalho contemplou o cadastramento dos poços, fontes naturais, escolas, postos de saúde, sistemas públicos de abastecimento e das barragens superficiais e subterrâneas, com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do *Global Position System (GPS)*. No caso específico dos poços e fontes naturais, foram obtidas, também, informações pertinentes aos



dados hidrológicos, caracterização do poço, instalações e a situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e os aspectos ambientais.

Os dados coletados foram repassados diariamente ao escritório da CPRM em Fortaleza, para a montagem de um banco de dados, após rigorosa triagem das informações levantadas. Esses dados, devidamente consistidos e tratados, possibilitaram a elaboração de um mapa de pontos d'água, de cada um dos municípios que compõem o Estado de Sergipe, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando um fácil manuseio e compreensão acessível a diferentes usuários.

Como base cartográfica do município, foi utilizado o mapa municipal do IBGE (Censo 2000), elaborado a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000. Esses mapas foram escanerizados, vetorizados através do programa *MapScam* e georreferenciados no *ArcView*, recebendo os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *CorelDraw*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE em meio digital e repassada à CPRM pela SEPLANTEC.

Em alguns mapas municipais verificou-se que alguns poços cadastrados em um determinado município estão fora dos seus limites. Esses casos ocorrem devido à imprecisão nos traçados dos contornos municipais, seja pela pequena escala do mapa fonte utilizado no banco de dados (1:250.000), seja por problemas ainda existentes na cartografia estadual, ou ainda, a informações incorretas prestadas aos recenseadores.

Além desses produtos impressos, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

### 3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

# **3.1** LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O município de São Miguel do Aleixo está localizado na região central do Estado de Sergipe, limitando-se a norte com os municípios de Feira Nova e N. Sra. Da Glória, a oeste com N. Sra. Aparecida, a sul com Ribeirópolis e a leste com N. Sra. das Dores. A área municipal ocupa 143,3km², e está totalmente inserida na folha cartográfica de Gracho Cardoso (SC-24-Z-B-I), escala 1:100.000, editada pelo MINTER/SUDENE em 1973. Os limites do município podem ser observados no Mapa Rodoviário do Estado de Sergipe, escala 1:400.000 (DER-SE, 2001). A sede municipal tem uma altitude de 100 metros e coordenadas geográficas 10°23'21"de latitude sul e 37°22'49"de longitude oeste.

O acesso, a partir de Aracaju, é efetuado pelas rodovias pavimentadas BR-235, BR-101, SE-106 e SE-302, num percurso total de 95km (Figura 1).





Figura 1 - Mapa de acesso rodoviário

### 3.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município, foram obtidos a partir de publicações do Governo do Estado de Sergipe (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

O município foi criado pela Lei Estadual nº 1.332 de 26.11.1963.

A população total é de 3.441 habitantes, sendo 1.477 residentes na zona urbana e 1.964 na zona rural, com uma densidade demográfica de 24,01hab/km².

Em relação a infra-estrutura de serviços, o município dispõe de 1 posto do Banco do Brasil S.A., 1 agência postal, empresas de transporte rodoviário interurbano, estações repetidoras de televisão e energia elétrica distribuída pela Empresa Energética de Sergipe S. A. – ENERGIPE, com linha de transmissão de 13,8KV na zona rural.



O abastecimento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, que através de adutora, capta água do rio São Francisco. As vilas e povoados servidos de água, utilizam poços artesianos, mantidos pela prefeitura. O número de estabelecimentos ligados a rede de abastecimento é de 368, sendo 340 residenciais, 6 comerciais e 22 do poder público. O esgotamento sanitário é efetuado através fossas sépticas e comuns, enquanto o lixo urbano coletado é transportado em carroças e depositado em lixões do município.

O município tem como principais fontes de receita, a agricultura, a pecuária e a avicultura. Os rebanhos têm como principais efetivos os bovinos, eqüinos e ovinos. O milho é o principal produto agrícola, seguido da mandioca, feijão e fava. Na avicultura sobressaem os galináceos. No período 1980 a 1991, o setor industrial decaiu em número de estabelecimento e pessoas ocupadas, enquanto que no comércio, houve um acréscimo.

O sistema educacional do município em 1990, contava com 21 estabelecimentos de ensino, sendo 7 de educação infantil e 14 de educação fundamental, com 772 alunos matriculados. A taxa total de alfabetização da população de 1991 era de 32,40%.

Na área de saúde, o município dispõe de 1 posto de saúde e 1 estabelecimento não discriminado. Em 1990, funcionava 1 hospital com 3 leitos.

#### 3.3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

O município está inserido no Polígono das Secas, tem um clima do tipo megatérmico semi-árido, temperatura média no ano de 25°C, precipitação pluviométrica média anual de 800mm e período chuvoso de março a agosto. O relevo está relacionado a uma superfície pediplanada e dissecada em forma de colinas, com aprofundamento fraco de drenagem. Os solos são Litólicos Eutróficos, Podzólicos Vermelho Amarelo equivalente Eutrófico e Planosol, com uma vegetação de Capoeira, Caatinga, Campos Limpos e Sujos (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000).

### 3.4 GEOLOGIA

Como pode ser observado na figura 2, todo o território do município está englobado no domínio neo a mesoproterozóico da Faixa de Dobramentos Sergipana.

Na metade sul, afloram argilitos, siltitos e arenitos finos intercalados, e localizadamente conglomerados da Formação Lagarto (Grupo Estância), além de filitos, metagrauvacas e metarritmitos finos da Formação Frei Paulo (Grupo Simão Dias).

Por toda a metade norte, ocorrem micaxistos granatíferos, metarritmitos finos, metavulcanitos, metagrauvacas e metarenitos finos relacionados ao Grupo Macururé.



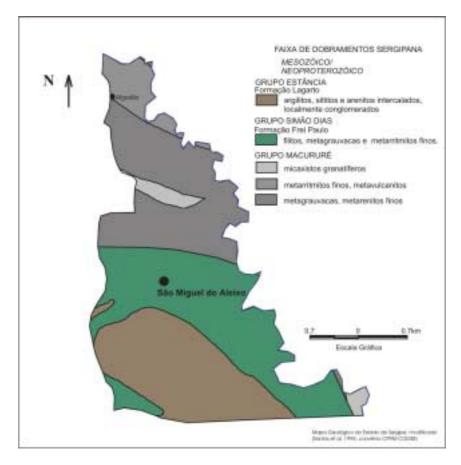


Figura 2 – Geologia simplificada do município

### 4. RECURSOS HÍDRICOS

#### 4.1 ÁGUAS SUPERFICIAIS

O município está inserido na bacia hidrográfica do rio Sergipe. Constituem a drenagem principal, além do rio Sergipe, os rios Campanha e Jacoca.

#### 4.2 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

#### 4.2.1 Domínios Hidrogeológicos

No município pode-se distinguir dois domínios hidrogeológicos: Metasedimentos/Metavulcanitos, e Grupo Estância (figuras 3 e 4). O primeiro ocupa aproximadamente 70% do território municipal.

Os Metasedimentos/Metavulcanitos tem comportamento de "aqüífero fissural". Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária, representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, é, na maior parte das vezes,



salinizada. Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa de abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem.

O domínio hidrogeológico denominado Grupo Estância, envolve os sedimentos essencialmente arenosos da unidade geológica homônima, e que tem como características fundamentais um intenso fraturamento, litificação acentuada e forte compactação. Essas características lhe conferem além do comportamento de aqüífero granular com porosidade primária baixa, um comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas), motivo pelo qual prefere-se enquadra-lo com mais propriedade como aqüífero do tipo granular e "misto", com baixo a médio potencial hidrogeológico.

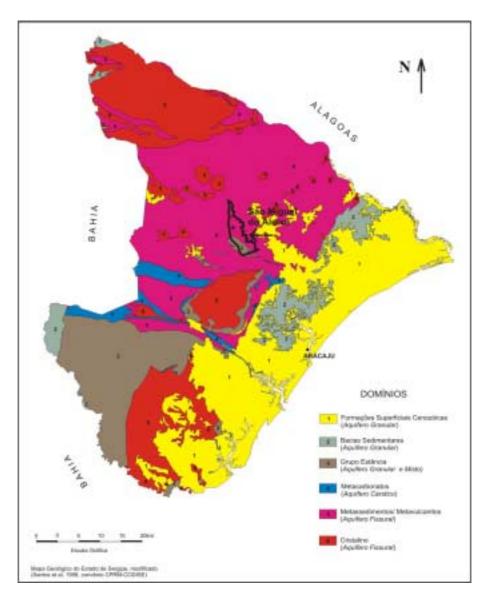


Figura 3 – Domínios hidrogeológicos do Estado de Sergipe e localização do município



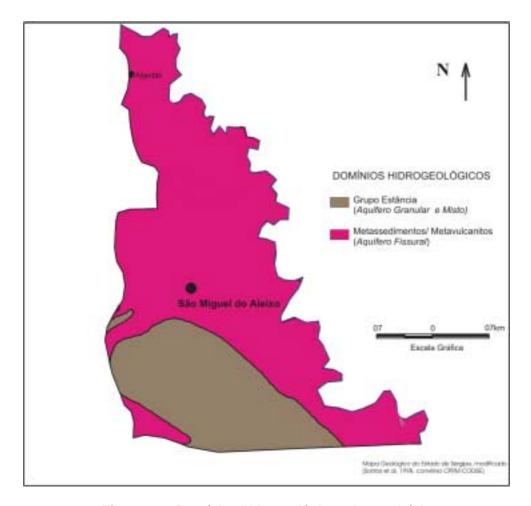


Figura 4 – Domínios hidrogeológicos do município

# 4.2.2 DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município registrou a presença de 27 pontos d'água, sendo 3 do tipo fonte natural e 24 poços tubulares. A figura 5 mostra essa relação percentualmente.

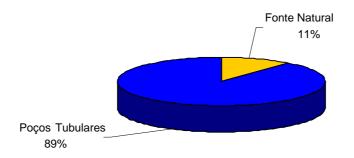


Figura 5 – Tipos de pontos d'água cadastrados

Como os poços tubulares representam a grande maioria dos pontos cadastrados, toda a análise a seguir apresentada, ficará restrita a essa categoria.



Quanto à propriedade do terreno onde se encontram os poços tubulares, 5 são públicos e 19 são particulares (Figura 6).

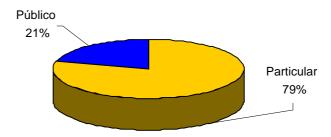


Figura 6 – Natureza da propriedade dos terrenos com poços tubulares

A figura 7 mostra, em percentagem, a situação dos poços tubulares na data do cadastramento, quando foi observado que 10 poços encontravam-se abandonados, 5 em operação, 2 não instalados e 7 paralisados.



Figura 7 – Situação dos poços cadastrados

O registro da situação da captação indicou, na data da coleta da informação no campo, 4 situações diferenciadas: poços em operação, paralisados, não instalados e abandonados. Os poços em operação são aqueles que funcionavam normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar, temporariamente, devido a problemas relacionados a manutenção ou quebra de equipamentos. Os não instalados, representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, no entanto, ainda não foram equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E, por fim, os abandonados representam os poços que não apresentam possibilidades de produção de água. Geralmente, esses últimos, abrangem poços secos e obstruídos.

A situação dessas obras na data do cadastramento, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentado no quadro 1. As figuras 8 e 9 mostram esta situação de forma percentual.



QUADRO 1 - Situação dos Poços Cadastrados

Natureza da Propriedade	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado
Público	3	-	1	1
Particular	7	5	1	6



Figura 8 – Situação dos poços tubulares particulares

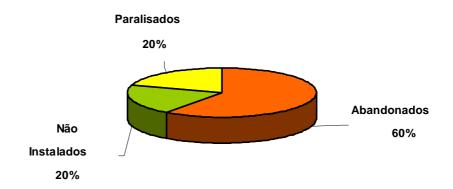


Figura 9 – Situação dos poços tubulares públicos

Quanto à distribuição dos poços tubulares, em relação aos domínios hidrogeológicos de superfície, todos os poços encontram-se sobre aquíferos do tipo fissural.

Quanto à natureza do abastecimento, 25% dos poços tubulares são destinados ao abastecimento comunitário, 8% ao abastecimento particular e em 67% dos poços não se obteve essa informação (Figura 10).



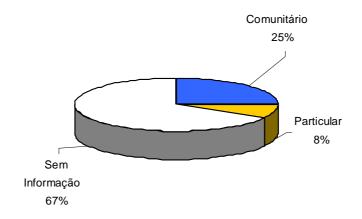


Figura 10 – Natureza do abastecimento

Em relação à finalidade do uso desta água, 71% é destinada ao uso doméstico primário, 25% a uso múltiplo e em 4% dos poços não se obteve essa informação (Figura 11).



Figura 11 - Finalidade do uso da água

A figura 12 mostra a relação entre os poços tubulares, atualmente em operação, e os poços passíveis de entrar em funcionamento (paralisados e não instalados). Para os poços tubulares particulares, verifica-se que 5 poços estão em operação e 7 paralisados ou não instalados, portanto passíveis de entrar em funcionamento. Com relação aos poços tubulares públicos, 2 poços encontram-se paralisado ou não instalado.



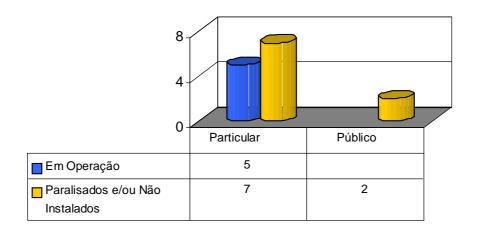


Figura 12 - Poços em uso e poços paralisados e/ou não instalados

#### 4.2.3 ASPECTOS QUALITATIVOS

Do ponto de vista qualitativo, foram considerados para classificação das águas, os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

0 a 500mg/l - água doce 501 a 1.500mg/l - água salobra > 1.501mg/l - água salgada

A figura 13 ilustra a classificação das águas do município, correspondente a poços tubulares, considerando as seguintes situações: em operação, paralisados e não instalados. Deve-se ressaltar que, só foram analisados os poços, onde foi possível realizar coleta de água.

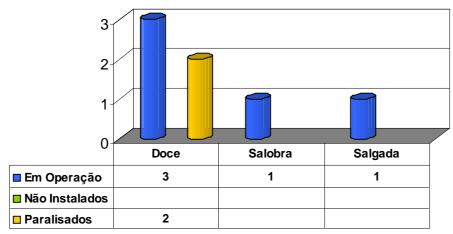


Figura 13 – Qualidade das águas subterrâneas nos aquíferos tipo fissural



Os resultados obtidos para os poços tubulares em aqüíferos do tipo fissural, mostraram o seguinte (Figura 13):

- O conjunto dos poços tubulares em operação, mostra predominância de água doce (3 poços).
- No grupo dos poços passíveis de entrar em funcionamento (paralisados + não instalados), a predominância é também de água doce (2 poços).

### 5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de poços executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

• A situação atual dos poços existentes no município é a seguinte:

Natureza da		Paralisados				
Propriedade	Em Operação	Definitivamente	Passíveis de Funcionamento			
Poços Públicos		60%	40%			
Poços Particulares	26%	37%	37%			

 Levando-se em conta os percentuais de poços tubulares paralisados passíveis de entrar em funcionamento (40% dos poços públicos e 37% dos poços particulares), pode-se prever um aumento da oferta de água no município, com ações de recuperação.

Com base nas conclusões acima estabelecidas pode-se tecer as seguintes recomendações:

- Os poços desativados e não instalados deveriam entrar em programas de recuperação e instalação de poços, para aumentar a oferta de água da região.
- Poços paralisados em virtude de média salinidade deveriam ser analisados com detalhe (vazão, análise físico-química, nº de famílias atendidas pelo poço, etc.) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização.
- Todos os poços deveriam sofrer manutenção periódica para assegurar o seu funcionamento.
- Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços medidas de proteção sanitária: cercado, tampa e laje de proteção.
- Não foram abordados aspectos quantitativos da água em virtude de ausência de valores referenciais das vazões das formações geológicas, do caráter impreciso das informações coletadas junto aos moradores/usuários e da carência de perfis geológicos dos poços perfurados, não tendo sido realizados poços de pesquisa ou testes de bombeamento, por fugir aos objetivos desse levantamento, sendo recomendados esses estudos.



#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. [Mapas Base dos municípios do Estado de Sergipe]. [Sergipe,2001]. 72 Mapas. Escalas variadas. Inédito.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE . [Mapa do Estado de Sergipe com limites municipais]. [Sergipe,2001]. 1 CD. Autocad. Convênio IBGE/SEPLANTEC. Inédito.

SANTOS, R. A. dos; MARTINS, A. A.; NEVES, J. P.; LEAL R.A.(Orgs.) Geologia e Recursos Minerais do Estado de Sergipe. Texto Explicativo do Mapa Geológico do Estado de Sergipe. Brasília: CPRM, 1998. 156 p. il. Mapa color., escala 1:250.000. Convênio CPRM – CODISE.

SERGIPE.DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER. Mapa Rodoviário. Sergipe, 2001. Mapa color., escala 1:400.000.

SERGIPE.SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SEPLANTEC.SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISAS-SUPES. Perfis Municipais: Aracaju, 1997. 75v.

SERGIPE.SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SEPLANTEC.SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISAS-SUPES. Informes Municipais: Aracaju, 2000. 75v.



# Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste Estado do Sergipe

# SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Serviço deologico do Brasil							٠.			0 /
Nr. Ponto Cod Poço Localidade	Coorder N	nadas E	Tipo do Ponto	Situação	Equip. de Bombeamento	Finalidade	Abastecimento	Prof. (m)	Vazão (L/h)	Salinidade
SAMSE000 AA027 CAMPANHA	102412	372445	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA SUBMERSA	USO MÚLTIPLO	PARTICULAR		2100	SALGADA
SAMSE000 AA028 CAENDA	102432	372420	POÇO TUBULAR	PARALISADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO			3443	DOCE
SAMSE000 AA029 MALHADO NEGRO I	102519	372354	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60	605	DOCE
SAMSE000 AA031 MALHADO NEGRO II	102522	372309	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	52	5867	DOCE
SAMSE000 AA032 VARZEA DO EXÚ	102647	372231	POÇO TUBULAR	PARALISADA	CATAVENTO	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	66	3000	DOCE
SAMSE000 AA034 VARZEA DO EXÚ	102626	372226	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		57		
SAMSE000 AA035 VARZEA DO EXÚ	102639	372215	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		60		
SAMSE001 AA036 BOA VISTA	102733	372149	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	60	7071	DOCE
SAMSE001 AA037 LADEIRA GRANDE	102842	372134	POÇO TUBULAR	PARALISADA	BOMBA INJETORA					
SAMSE001 AA038 JENIPAPO	102008	372024	POÇO TUBULAR	EM OPERAÇÃO	BOMBA INJETORA	USO MÚLTIPLO	COMUNITÁRIO	52	4578	SALOBRA
SAMSE001 AA039 JENIPAPO	102907	372006	POÇO TUBULAR	PARALISADA	BOMBA INJETORA	DOMÉSTICO PRIMÁRIO		40	12000	
SAMSE001 AA040 CACHOEIRA	102633	372048	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		72		
SAMSE001 AA042 CACHOEIRA II	102659	372027	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	DOMÉSTICO PRIMÁRIO		60	5462	
SAMSE001 AA043 LAGOA DOS TAMBORIS	102733	371923	POÇO TUBULAR	PARALISADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO				
SAMSE001 AA044 LAGOA DOS TAMBORIS	102737	371924	POÇO TUBULAR	PARALISADA	CATAVENTO	DOMÉSTICO PRIMÁRIO	COMUNITÁRIO	72	377	
SAMSE001 AA046 POVOADO DE PATOS	102034	372220	POÇO TUBULAR	NÃO INSTALAD	A	DOMÉSTICO PRIMÁRIO		60		
SAMSE002 AA047 PATOS	102027	372216	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		42		
SAMSE002 AA048 JUNQUEIRO	102029	372306	POÇO TUBULAR	ABANDONADA	CATAVENTO	DOMÉSTICO PRIMÁRIO	PARTICULAR	40	1000	
SAMSE002 AA049 CAJARANA	102013	372408	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		34	1600	
SAMSE002 AA050 PREFEITURA MUNICIPA DO ALE	I 102312	372303	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO			1200	
SAMSE002 AA051 LAGOA DAS MOÇAS	102402	372157	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		60		
SAMSE002 AA052 RIACHO LA FONTE	102412	373713	POÇO TUBULAR	PARALISADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		60		
SAMSE002 AA053 PREFEITURA MUNICIPA DO ALE	El 102322	372256	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		52,8		
SAMSE002 AA045 CACHOEIRA DO TAMBORIL I	102715	371945	POÇO TUBULAR	ABANDONADA		DOMÉSTICO PRIMÁRIO		60	600	

